


Configuration de la Barre FMI

La barre de comptage doit être fixée à environ 3m du sol (mini 2.50, maxi 5m). Elle doit être parallèle au sol sur les 2 axes (gauche-droite et avant-arrière). L'alimentation doit être branchée (les témoins de la barre doivent s'allumer) et la barre doit être raccordée à la station par le câble série (DB9).

A) Détection de la barre


Sur la station sur lequel la barre est branchée

1. lancez le programme de configuration
2. cliquez sur 'Station Pc' puis faites un double-clic sur la station avec les *** devant le nom

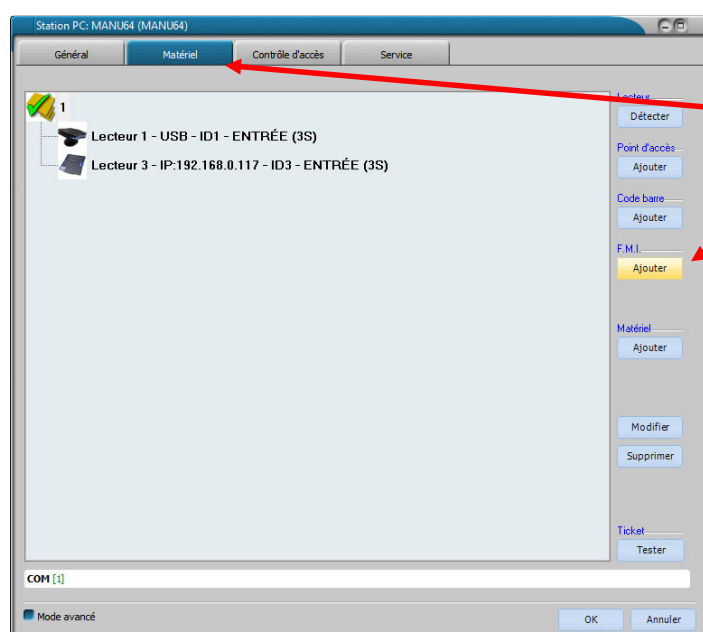

3. cliquez sur l'onglet 'Matériel'

4. cliquez sur 'Ajouter' dans la partie 'FMI'

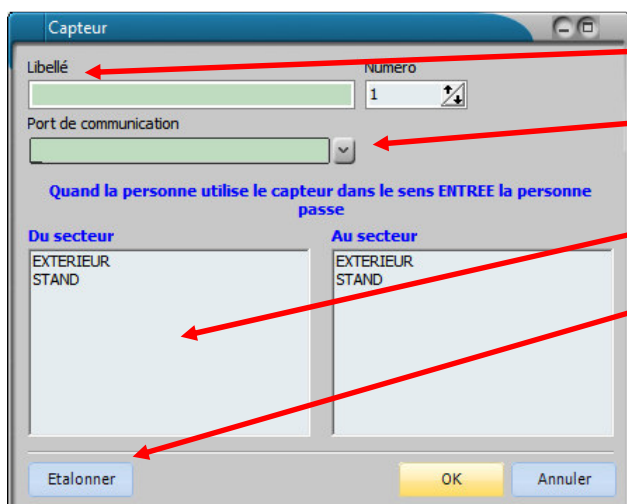


5. Saisissez un *libellé*

6. Choisissez le port de communication de votre matériel

7. Indiquez les secteurs délimités par la barre

8. Cliquez sur 'Etalonner'

B) Etalonnage de la barre

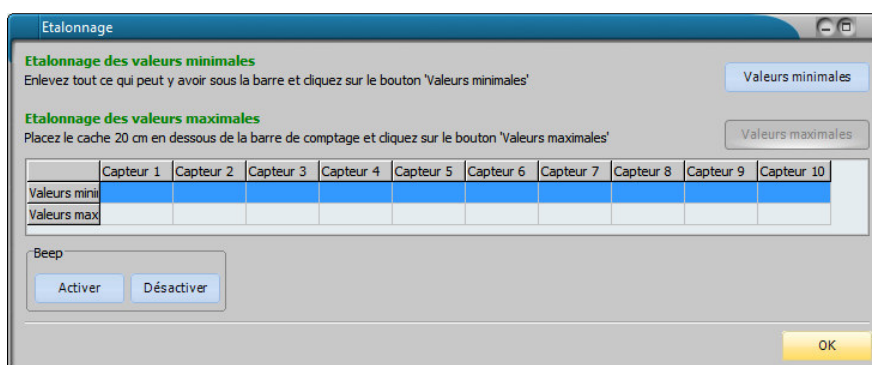

11. Enlevez le carton



9. Placez le carton d'emballage de la barre en dessous à environ 10cm
10. Cliquez sur le bouton '*Valeurs minimales*'
(ne pas bouger pendant les mesures)

12. Cliquez sur le bouton '*Valeurs maximales*'

Le cadre avec les valeurs doit se remplir de mesures assez proches les unes des autres sur chaque ligne

13. Cliquez sur 'Activer' de la partie 'Beep' si vous souhaitez que la barre fasse 1 bip pour une entrée et 2 bips pour une sortie ('Désactiver' = pas de son)
14. Cliquez sur les boutons '*Ok*' pour valider et refermer les fenêtres